



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 23



Przemyśl, dn. 18.01.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na: **Naprawę głowicy optoelektronicznej**

W odpowiedzi na pytania otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej z dnia 18.01.2022 r. w sprawie Zapytania Ofertowego na „Naprawę głowicy optoelektronicznej” z dnia 17.01.2022 r., Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo – w związku z opublikowaniem na Państwa stronie zapytania ofertowego z dnia 17-01-2022 dotyczącego naprawy głowicy optoelektronicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia pkt. 1 opisu zapytania – „Usługa polega na naprawie:”

Czy na pewno opisane zakresy napraw przypisane do konkretnych elementów głowicy optoelektronicznej w ppkt. 1), 2) i 3) są poprawne?

Z góry dziękuję za udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia sprostowanie do punktu 1 ww. zapytania ofertowego dotyczące zakresów napraw do konkretnych elementów głowicy optoelektronicznej:

1. Usługa polega na naprawie:

1) Kamery termowizyjnej FLIR HRC-S - s/n 36470052:

Stwierdzone uszkodzenie:

- uszkodzony blok sterowania napędem zmiany ostrości,
- uszkodzony moduł napędu zmiany ostrości,
- uszkodzony mechanizm zamykania pokrywy obiektywu.

Wymagany zakres czynności naprawczych:

- wymiana i programowanie bloku sterowania napędem zmiany ostrości,
- wymiana uszkodzonego modułu zmiany ostrości,
- sprawdzenie i czyszczenie optyki,
- sprawdzenie połączeń wewnętrznych,
- sprawdzenie i korekcja „mapy” temperaturowej,
- sprawdzenie i regulacja optyki,
- wymiana i kalibracja mechanizmu pokrywy ochronnej,
- sprawdzenie szczelności kamery,
- pełny test poprawnego działania w warunkach zewnętrznych

2) Kamery dziennej Sony EVPU - s/n H248:

Stwierdzone uszkodzenie: uszkodzony moduł kamery dziennej.

Wymagany zakres czynności naprawczych:

- wymiana modułu kamery dziennej na nową,
- sprawdzenie połączeń wewnętrznych,



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 23



- konfiguracja i kalibracja kamery,
- testy kamery

3) Mechanizmu przechyłowo-obrotowego FLIR - s/n 40980013:

Stwierdzone uszkodzenie: uszkodzony moduł kontroli azymutu i silnik azymutu.

Wymagany zakres czynności naprawczych:

- wymiana modułu kontroli azymutu,
- wymiana silnika azymutu,
- kalibracja silnika azymutu,
- sprawdzenie połączeń wewnętrznych,
- uszczelnianie głowicy,
- testy głowicy

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
z up. ZASTĘCPA KOMENDANTA

płk SG Robert KIELAR
(podpisano elektronicznie)